

Категория F	Инструкция по ремонту	Номер R059/08 A	Страница 1 из 3
Распространение <input type="checkbox"/> Только дистрибьюторы <input checked="" type="checkbox"/> Пожалуйста, проинформируйте своих дилеров		Дата издания 14 июля 2008 г.	
Пожалуйста, передайте этот бюллетень <input checked="" type="checkbox"/> в гарантийный отдел <input checked="" type="checkbox"/> в отдел з/ч <input checked="" type="checkbox"/> в отдел обучения <input type="checkbox"/> директору предприятия <input checked="" type="checkbox"/> генеральному директору <input checked="" type="checkbox"/> в отдел качества продукции		Дата пересмотра 18 июня 2010 г.	
Применимо для автомобилей Mazda3 (BK) с двигателем 2,3л с турбонаддувом (L3T) Mazda6 (GG/GY) с бензиновыми двигателями CX-7 (ER) с АКПП		Применимо для стран или спецификаций Все страны	

[Пересмотрено]

Примечание: пересмотрены перечни стран и VIN номеров автомобилей, на которые распространяется действие данного бюллетеня, а также разделы «Информация о запасных частях» и «Описание».

**Тематика: Дергание или рывки при разгоне автомобиля /
Ошибка сигнала переднего датчика концентрации кислорода**

Описание

На некоторых автомобилях с прогретым двигателем возможны дергание и рывки во время разгона. Данные признаки неисправности могут наблюдаться клиентом даже до включения сигнализатора неисправности MIL с одновременной регистрацией в памяти диагностических кодов неисправности P0134, P2096, P2097, **P2177**, P2187, P2188, P2195, или P2237.

Причина

Описанные признаки появляются в результате внутренней неисправности переднего датчика концентрации кислорода.
Данная информация не распространяется на автомобили CX-7 с механической коробкой передач в связи с иной конструкцией их датчиков.

Изменение технологии серийного производства

Изменена конструкция переднего датчика концентрации кислорода.

VIN номера автомобилей, на которые распространяется действие данного бюллетеня, и даты изменения

Mazda6 (GG/GY) / Mazda6 MPS / Mazdaspeed6 (GG)

Спецификация US

C JM1 GG12L* ** 100001 по 999999

Спецификация ЕС

C JMZ GG **** ** 600001 по 799999

C JMZ GY **** ** 400001 по 499999

Спецификация ADR

C JM0 GG **** ** 500001 по 599999

C JM0 GY **** ** 300001 по 399999

Спецификация General

C JM6 GG **** ** 500001 по 599999

C JM7 GG **** ** 500001 по 599999

C JM6 GY **** ** 300001 по 399999

C JM7 GY **** ** 300001 по 399999

CX-7(ER) (только с автоматической коробкой передач)

Спецификация US

C JM3 ER29** ** 100001 по 199999

Спецификация ЕС

C JMZ ER **** ** 100001 по 199999

Спецификация ADR

C JM0 ER **** ** 100001 по 199999

Спецификация General

C JM6 ER **** ** 100001 по 199999

Mazdaspeed3 / Mazda3 MPS (BK)

Спецификация US

C JM1 BK14** *7* 100001 по JM1BK14** *8* 999999

C JM1 BK34** *8* 100001 по 130601 7 марта 2008 г.

Спецификация ЕС


C JMZ BK **** ** 500001 по 737651 7 марта 2008 г.

Спецификация ADR

C JM0 BK **** ** 200001 по 407318 7 марта 2008 г.

Технологический процесс ремонта

При обращении клиента с жалобой на данную неисправность в первую очередь убедитесь в ее наличии. Для этого отсоедините колодки жгута проводов переднего кислородного датчика и убедитесь, что признаки неисправности пропали, а затем появились вновь при подключении колодок. Если признаки неисправности проявились повторно, как описано выше, замените датчик модифицированным.

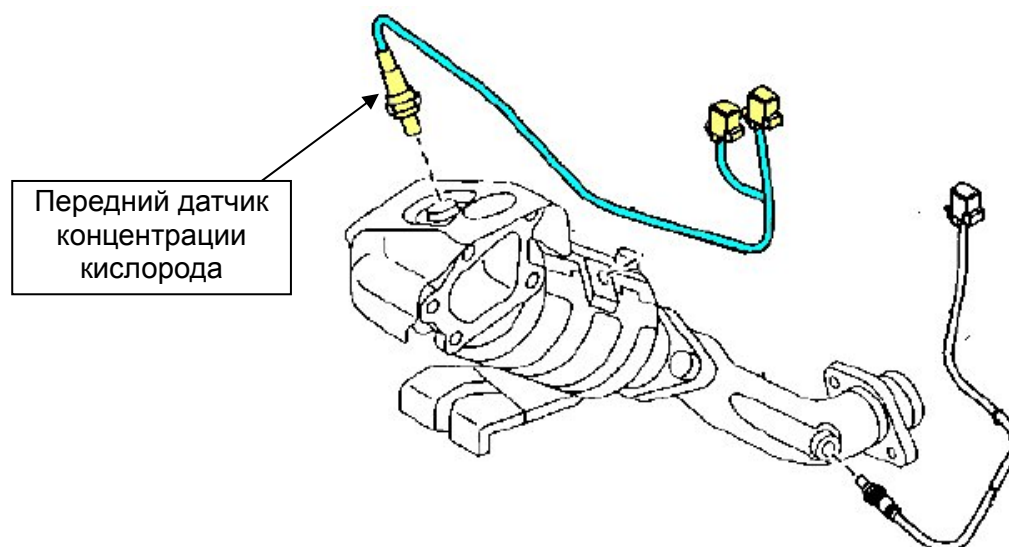

Информация о запасных частях

Номер запасной части		Наименование запасной части	Кол-во	Применяемость
Новой	Заменяемой			
LFH1 18 8G1D	LFH1 18 8G1C	Датчик концентрации кислорода передний	1	Mazda6 (с двигателями L8/LF/L3)
L3M6 18 8G1F	L3M6 18 8G1D	Датчик концентрации кислорода передний	1	Mazdaspeed6/ Mazda6 MPS
L33L 18 8G1E	L33L 18 8G1D	Датчик концентрации кислорода передний	1	CX-7
L33X 18 8G1B	L33X18 8G1A	Датчик концентрации кислорода передний	1	Mazdaspeed3/ Mazda3 MPS

Примечание: наименование датчика в электронном каталоге запасных частей - «Sensor» или «Air & Fuel Ratio Sensor».

Гарантийная информация

Код симптома неисправности	08
Код неисправности	9A
Номер основной з/ч	Укажите каталожный номер переднего датчика концентрации кислорода
Кол-во	1
Код операции и трудоемкость	XXD36XRХ и 0,4ч Mazda6 (GG/GY) XXD36ARХ и 0,8ч CX-7 (ER): а/м с правосторонним управлением XXD36BRХ и 0,4ч CX-7 (ER): а/м с левосторонним управлением XXD36CRХ и 0,6ч Mazda3 MPS (BK), Mazdaspeed3 (BK) XXD36DRХ и 0,4ч Mazdaspeed6 / Mazda6 MPS (GG)
Рекламационный период	Стандартный гарантийный период

Shinji Kanai
Manager, Technical Information Gr.
Technical Service Dept.
Mazda Motor Corp.